

**BOLLETTINO TECNICO PER IL SERVIZIO**Nuova edizione N.4/2011  
05 aprile 2011

Per conoscenza:	Capo Servizio	Carrozziere	Magazziniere	Capo Officina	Accettatore	Tecnici

© Ford Motor Company

Tutti i diritti sono riservati.

Il presente bollettino fornisce esclusivamente informazioni tecniche di servizio. Tutte le operazioni di riparazione e di sostituzione gratuite sono soggette, senza eccezioni, alle singole procedure di garanzia stabilite dalla Ford Company. Le illustrazioni, le informazioni e i dati tecnici contenuti in questa pubblicazione erano corretti al momento di andare in stampa.

**Questa nuova edizione sostituisce tutte le versioni precedenti. Fare riferimento solo alla versione elettronica di questo Bollettino Tecnico per il Servizio su FordEtis.** La sezione "Ricambi necessari" è stata aggiornata.

**Oggetto/Anomalia:** Nuovi bracci del tergicristallo e lunghezza della spazzola del tergicristallo; revisione della posizione di arresto del braccio del tergicristallo

**Modello:**

Fiesta 2008.75 (06/2008-10/2012)	Data di fabbricazione: 07/2008-26.08.2010 Codice di fabbricazione: 8D-AP Stabilimento di produzione: Colonia Stabilimento di produzione: Valencia
----------------------------------	--

**Mercati:** tutti  
**Sezione:** 501-16

**Sommario**

A partire dal 27.08.2010 (codice di fabbricazione AP), il disegno del braccio/spazzola del tergicristallo lato passeggero è cambiato in produzione per tutti i modelli Fiesta 2008.75 (06/2008-). La nuova spazzola lato passeggero è maggiore di 10 mm in lunghezza su un lato e il nuovo braccio del tergicristallo di livello richiede la revisione della posizione di arresto della spazzola. I vecchi componenti di livello sono ancora disponibili come ricambi per l'assistenza per i veicoli realizzati fino al 26.08.2010.

L'installazione del nuovo braccio/spazzola del tergicristallo lato passeggero potrebbe causare un disallineamento tra la posizione di arresto della spazzola e i relativi contrassegni sul parabrezza solo sui modelli privi di parabrezza riscaldato e di parabrezza senza sensore pioggia.

In caso di disallineamento tra la posizione di riposo e il riferimento, non considerare quest'ultimo e regolare il braccio del tergicristallo secondo le seguenti istruzioni di servizio.

• **NOTA:** L'inosservanza di dette istruzioni potrebbe causare rumorosità di contatto tra la punta della spazzola del tergicristallo e la modanatura del montante anteriore all'attivazione dei bracci oppure danni alle spazzole del parabrezza anteriore.

Se necessario, controllare e regolazione l'angolo del braccio del tergicristallo rispetto al vetro, facendo riferimento al TSB **23/2009**.

**Ricambi necessari**



Descrizione	Codice	Quantità
Spazzola del tergicristallo (lato destro), guida a sinistra:		
Veicoli costruiti fino al 26.08.2010	1 680 579	1
Veicoli a partire dal 27.08.2010	1 726 282	1
Spazzola del tergicristallo (lato destro), guida a destra:		
Veicoli costruiti fino al 26.08.2010	1 680 580	1
Veicoli a partire dal 27.08.2010	1 726 281	1
Braccio del tergicristallo (lato destro), guida a sinistra:		
Veicoli costruiti fino al 26.08.2010	1 712 654	1
Veicoli a partire dal 27.08.2010	1 716 842	1
Braccio del tergicristallo (lato destro), guida a destra:		
Veicoli costruiti fino al 26.08.2010	1 712 657	1
Veicoli a partire dal 27.08.2010	1 716 843	1

**Codici di riparazione/richiesta di rimborso****Informazioni tecniche**

## Informazioni generali

I veicoli prodotti a partire dal 26.08.2010 (codice di fabbricazione AP), privi di parabrezza riscaldato e di parabrezza senza sensore pioggia potrebbero evidenziare un potenziale disallineamento tra la posizione di arresto della spazzola e i relativi contrassegni sul parabrezza.

I veicoli realizzati fino al 26.08.2010 (codice di fabbricazione AP) che necessitano di un parabrezza di ricambio potrebbero evidenziare un potenziale disallineamento tra la posizione di arresto della spazzola del tergicristallo e i relativi contrassegni sul nuovo parabrezza. Regolare quindi i bracci del tergicristallo in base alle seguenti istruzioni.

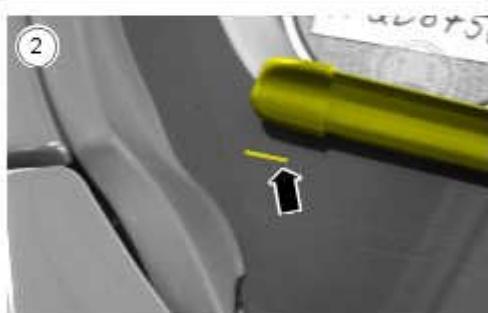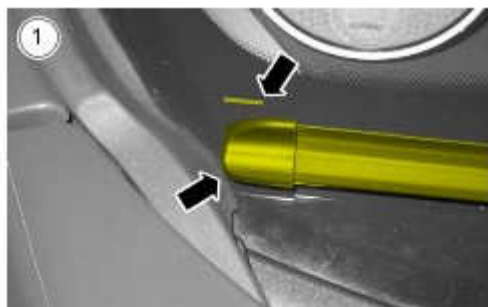

E133771

**1. NOTA:** I veicoli realizzati a partire dal 26.08.2010 (codice di fabbricazione AP) potrebbero evidenziare un potenziale disallineamento tra la posizione di arresto della spazzola del tergicristallo e i relativi contrassegni sul parabrezza.

Esempi di veicoli con configurazioni diverse delle spazzole.


1. Punta della spazzola del tergicristallo lato passeggero sotto il contrassegno sul parabrezza **con** lieve contatto con la modanatura del montante anteriore.
2. Punta della spazzola del tergicristallo lato passeggero sopra il contrassegno sul parabrezza.

## Sostituzione della(e) spazzola(e) del tergicristallo

**1.** Smontare ed eliminare la(e) spazzola(e) del tergicristallo.



E77631

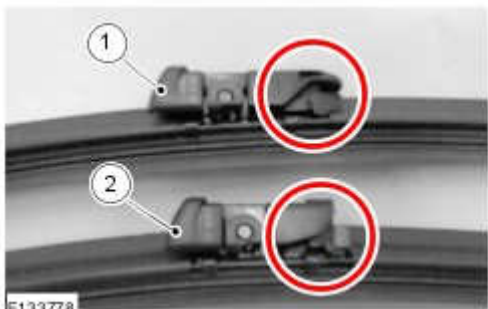

E133778


**2.** Fermaglio della nuova spazzola del tergicristallo sulla versione estesa:

1. Fermaglio della nuova spazzola del tergicristallo sulla versione estesa della spazzola del tergicristallo
2. Disegno del fermaglio effettivo della spazzola del tergicristallo

- 3.** Montare una o più spazzole nuove (vedere Ricambi necessari).



E77689

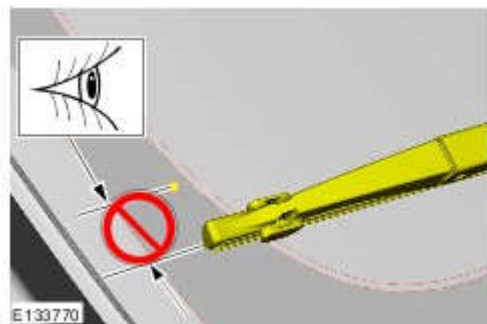

E133770

- 4.** NOTA: Accertarsi che il motorino tergiparabrezza si trovi in posizione di arresto.

• NOTA: In caso di problemi/disallineamento, per regolare il braccio del tergicristallo, non tener conto dei contrassegni relativi alla posizione di arresto sul parabrezza.

Regolare nuovamente il braccio del tergicristallo secondo la lunghezza estesa della spazzola.

- Regolare il braccio del tergicristallo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'officina Fiesta 2008.75, Sezione 501-16.
  - I dadi sono serrati, pertanto mantenere fermi i bracci del tergicristallo per evitare che ruotino. Coppia: 24 Nm.
- 5.** Verificare che il tergicristallo funzioni correttamente azionando due volte il lavaparabrezza e facendo compiere alle spazzole 10 cicli completi impostandoli sulla seconda posizione della velocità del tergicristallo.